


市営桜の宮住宅建替事業（2期）建設ブロック単位外壁吹付材石綿含有分析調査結果一覧表

凡例

	公営住宅(1,349戸)
	厚生年金住宅(270戸)
	第3種住宅(40戸)

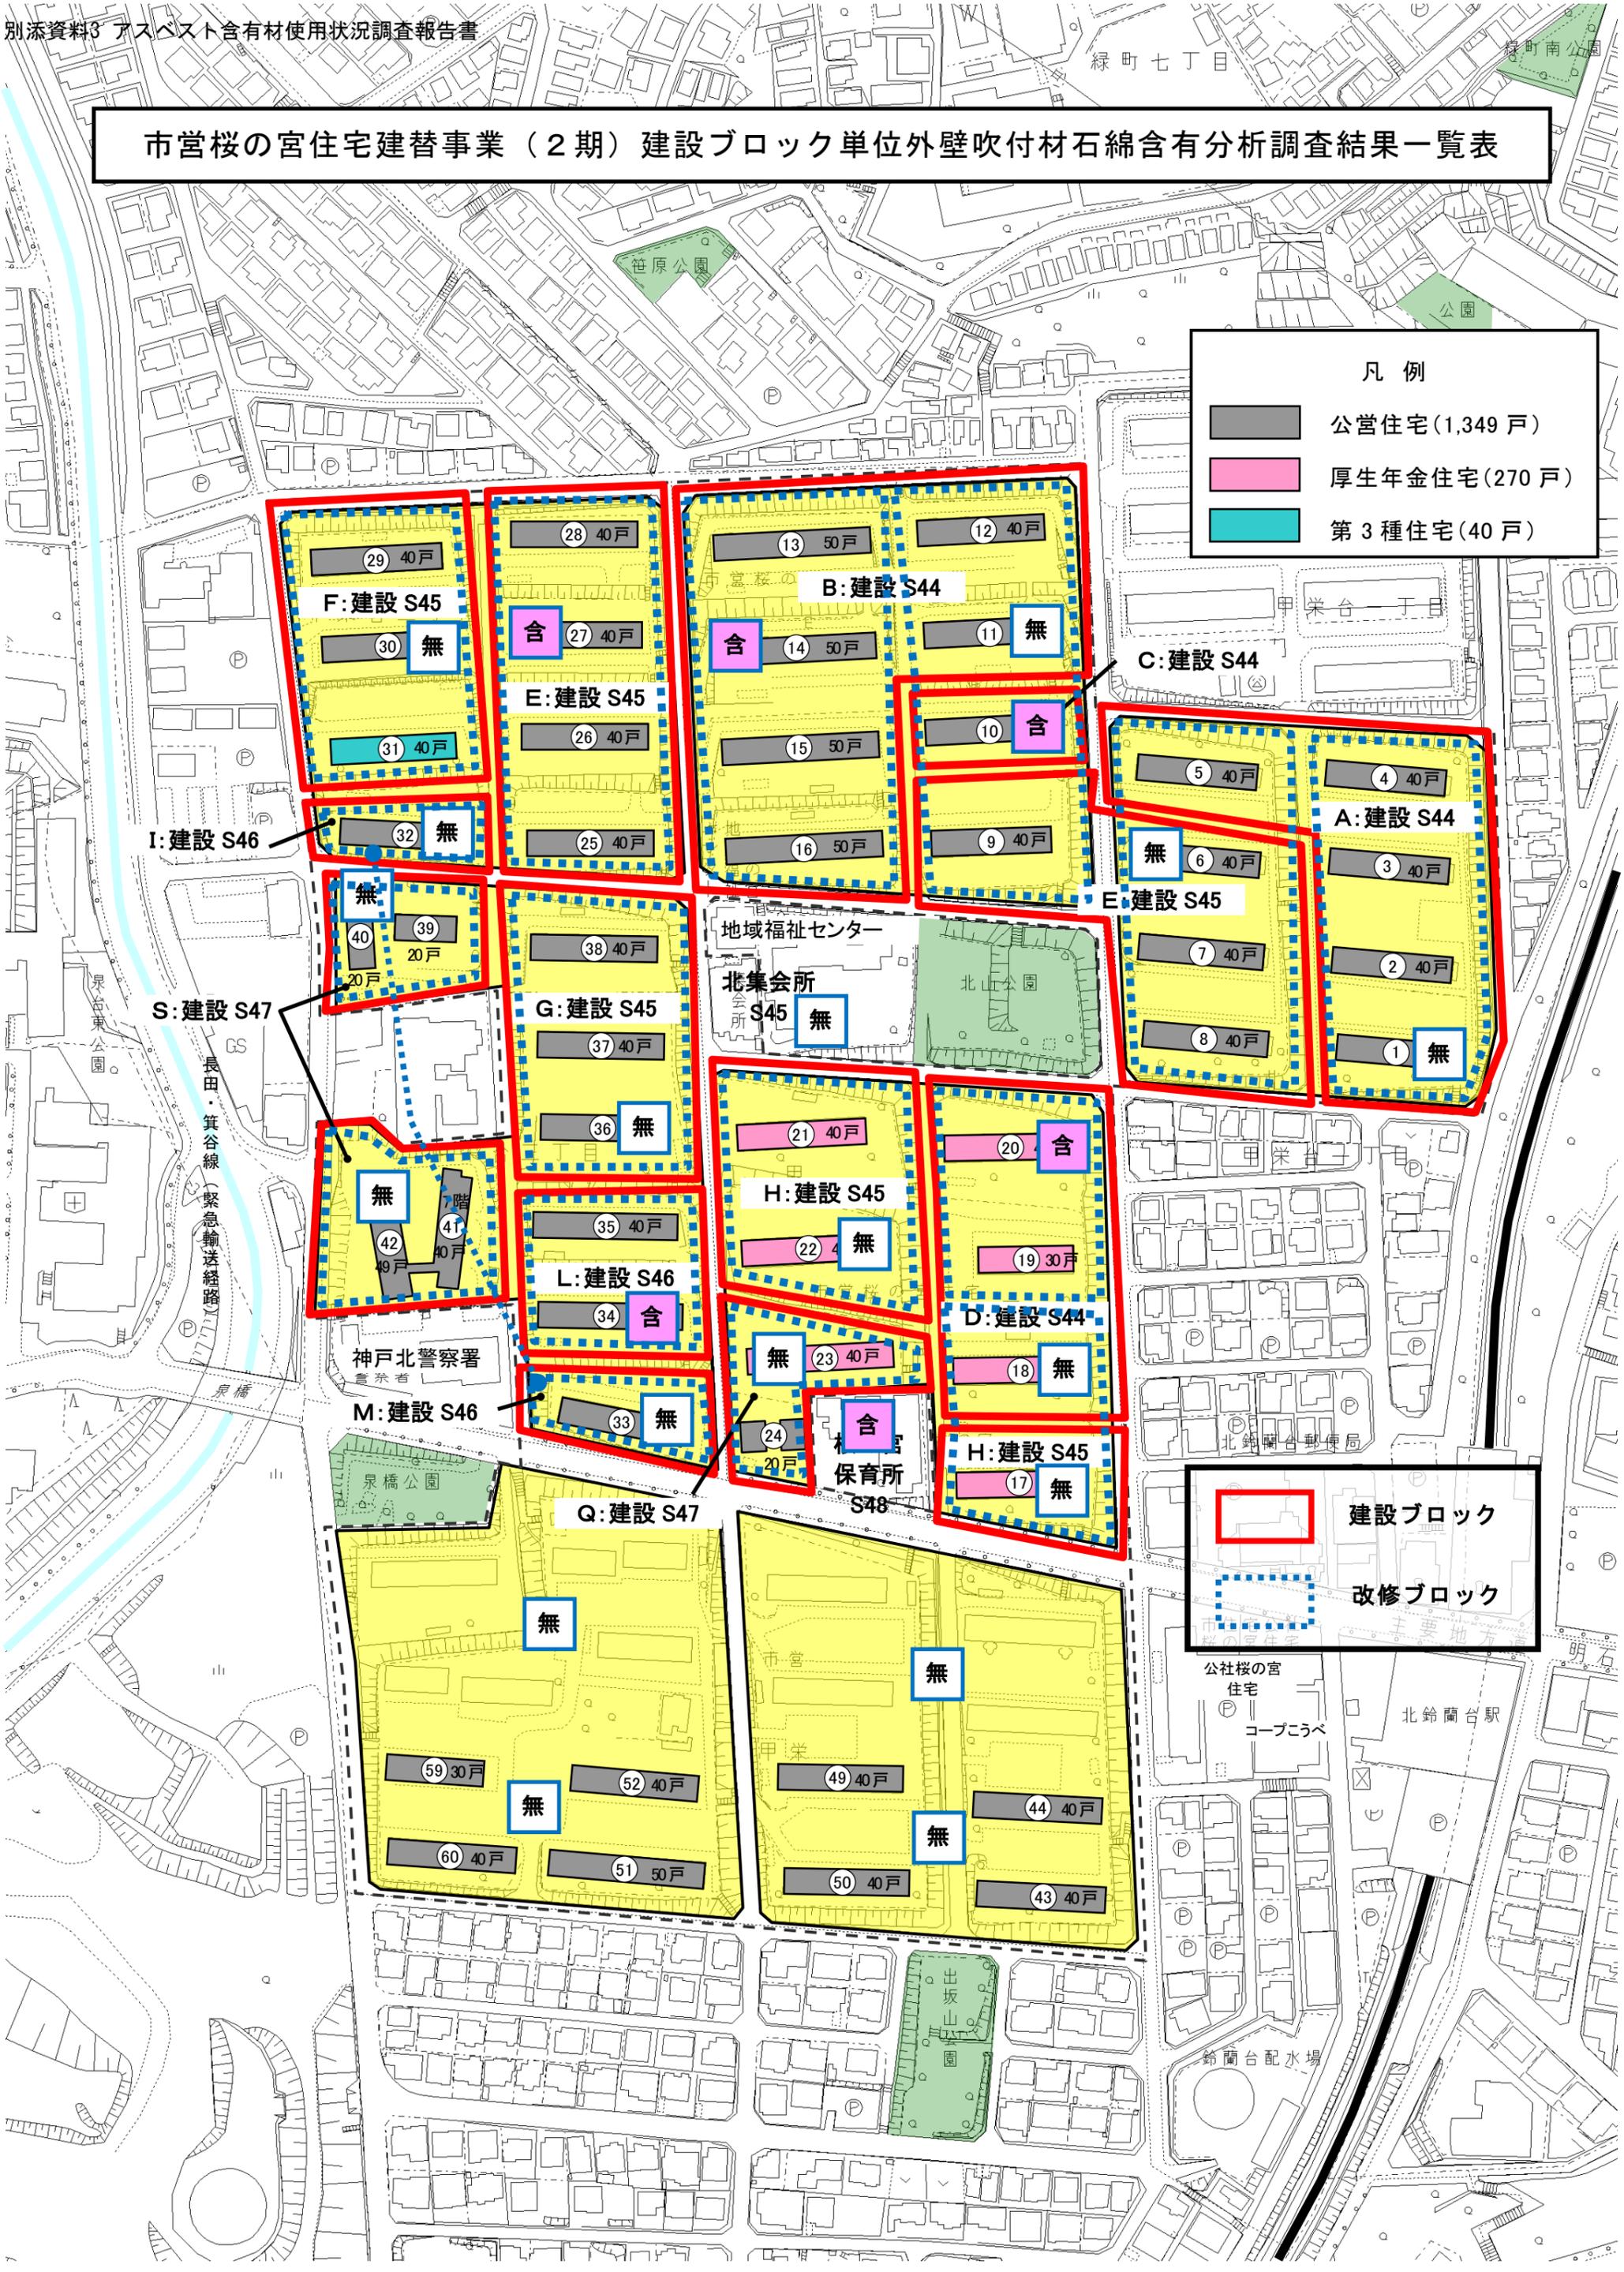

建設ブロック

改修ブロック

## 市営桜の宮住(2期)外壁石綿含有調査ブロック区分

号棟	建設年度	建設ブロック	1次調査結果	改修年度	改修ブロック	2次調査結果
1	S44	A:不明	無	H3	a:溝口	不
2	S44	A:不明		H3	a:溝口	
3	S44	A:不明		H3	a:溝口	
4	S44	A:不明		H3	a:溝口	
5	S44	A:不明		H4	b:木下	
6	S45	E:岡	無	H4	b:木下	不
7	S45	E:岡		H4	b:木下	
8	S45	E:岡		H4	b:木下	
9	S45	E:岡		H5	c:福井	不
10	S44	C:不明	有	H5	c:福井	
11	S44	B:不明	無	H5	c:福井	
12	S44	B:不明		H5	c:福井	
13	S44	B:不明		H6	e:湊東	
14	S44	B:不明		H6	e:湊東	有
15	S44	B:不明		H6	e:湊東	
16	S44	B:不明		H6	e:湊東	
17	S45	H:岡	無	H8	f:徳田	不
18	S44	D:不明	無	H8	f:徳田	
19	S44	D:不明		H9	g:金谷	
20	S44	D:不明		H9	g:金谷	有
21	S45	H:岡		H10	i:水谷	無
22	S45	H:岡		H10	i:水谷	
23	S47	Q:西田	無	H12	k:ヤマネ	
24	S47	Q:西田		H12	k:ヤマネ	不
25	S45	E:岡		H10	h:上田	
26	S45	E:岡		H10	h:上田	
27	S45	E:岡		H10	h:上田	有
28	S45	E:岡		H10	h:上田	
29	S45	F:大橋		H5	d:青山	不
30	S45	F:大橋	無	H5	d:青山	
31	S45	F:大橋		H5	d:青山	
32	S46	I:大橋	無	H12	k:ヤマネ	不
33	S46	M:岡	無	H12	k:ヤマネ	
34	S46	L:熊田	有	H11	j:信栄	不
35	S46	L:熊田		H11	j:信栄	
36	S45	G:岡	無	H10	i:水谷	不
37	S45	G:岡		H10	i:水谷	
38	S45	G:岡		H10	i:水谷	
39	S47	S:岡		H12	k:ヤマネ	不
40	S47	S:岡	無	H12	k:ヤマネ	
41	S47	S:岡		H17	l:菱神	無
42	S47	S:岡		H17	l:菱神	
北集	S45	不明	無			不
保育	S48	不明	有			不

石綿含有が認められた住棟 : 10、14、20、27、34、保育所

石綿が含有されると疑わしき住棟 : 13、15、16、19、25、26、28、35

※市としては上記着色部分の既存住宅等の解体にあたっては、石綿が含有しているものとしての対策工事が必要と判断している。

## 分析結果報告書

2018年2月15日

発行番号 G2017-05245 1/3

神戸市住宅都市局住宅部住宅建設課 御中

件名

一番町住宅1～3号棟他石綿調査業務

物件名称

桜の宮住宅

計量管理者

分析責任者

ご依頼のありました試料中の石綿(アスベスト)分析結果を以下の通り報告申し上げます。

&lt;分析方法&gt;

JIS A 1481-1(2016)

建材製品中のアスベスト含有率測定方法—第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

&lt;分析実施日&gt; 2018年2月2日 ~ 14日

&lt;分析者&gt;

試料名		アスベスト種類	推定アスベスト含有率(%)	非アスベスト繊維	コメント	判定	
1	14号棟(1階) 壁 塗材・吹付	表層	無検出	0	なし	薄灰色 素材割合:10%	含有
	中間層 1	無検出	0	なし	薄茶色 素材割合:20%		
	中間層 2	クリソタイル	0.1~5	なし	灰色 素材割合:10%		
	中間層 3	無検出	0	なし	白色 素材割合:40%		
	下地層	無検出	0	なし	黒色 素材割合:20%		
備考1:対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト、ウインチャイト、リヒテライトとします。							
備考2:含有と判定された建材等は、石綿障害予防規則に基づく石綿含有製剤等としての適用の対象となります。 (平成18年9月1日施行)							
備考3:コメント欄の色は各層の外観色を示します。							
備考4:コメント欄の素材割合は目視により求めた各層の割合を示します。							
採取年月日:2018年2月1日							
採取者氏名:							

試料名		アスベスト種類	推定アスベスト含有率(%)	非アスベスト繊維	コメント	判定	
2	20号棟(1階) 壁、軒天 塗材・吹付	表層	無検出	0	なし	白色 素材割合:10%	含有
		中間層 1	クリソタイル	0.1~5	なし	黒色 素材割合:5%	
		中間層 2	無検出	0	なし	白色 素材割合:65%	
		下地層	無検出	0	なし	灰色 素材割合:20%	
3	22号棟(1階) 壁、軒天 塗材・吹付	表層	無検出	0	なし	白色 素材割合:10%	不含
		中間層 1	無検出	0	なし	薄灰色 素材割合:10%	
		中間層 2	無検出	0	なし	灰色 素材割合:20%	
		中間層 3	無検出	0	なし	白色 素材割合:10%	
		下地層	無検出	0	なし	薄灰色 素材割合:50%	
4	27号棟(1階) 壁 塗材・吹付	表層	無検出	0	なし	薄灰色 素材割合:10%	含有
		中間層 1	無検出	0	なし	白色 素材割合:40%	
		中間層 2	クリソタイル	0.1~5	なし	灰色 素材割合:20%	
		下地層	無検出	0	なし	薄灰色 素材割合:30%	
備考1:対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト、ウインチャイト、リヒテライトとします。							
備考2:含有と判定された建材等は、石綿障害予防規則に基づく石綿含有製剤等としての適用の対象となります。 (平成18年9月1日施行)							
備考3:コメント欄の色は各層の外観色を示します。							
備考4:コメント欄の素材割合は目視により求めた各層の割合を示します。							
採取年月日:2018年2月1日							
採取者氏名: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>							

